

峰城区发展和改革局 2023 年 12 月 20 至 21 日行政执法信息公示表

执法领域：煤矿安全监管

序号	行政执法类型	执法时间	行政执法对象	查出问题	处理结果	备注
1	行政检查	2023 年 12 月 20 日至 21 日	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿	1. 矿领导带班下井交接班记录中，2023 年 9 月 18 日中班和 10 月 26 日夜班当班安全生产状况未填写，不符合《北徐楼煤矿矿领导下井带班管理制度》中“交接班制度”第三条要求。 2. 31613 工作面第一部带式输送机配电点 294# 负荷开关接线未使用卡爪，不符合《煤矿安全规程》第四百六十八条第一项和《煤矿矿井机电设备完好标准》电气设备 1.3.2 的规定。 3. 31613 工作面第一部带式输送机使用立托辊纠偏，磨胶带，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》运输设备 5.1.2 的规定。 4. 31613 工作面泵站、油库防火砂箱容积不足 0.5m³，不符合《煤炭矿井设计防火规范》（GB51078-2015）6.1.3 的规定。 5. 31613 工作面第一部带式输送机配电点低压电缆之间的距离局部小于 50mm，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。 6. 316 轨道大巷（31613 工作面泵站车场处）两轨道高低差超过 5mm，不符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评分办法》及《煤矿安全规程》第三百八十条的规定。 7. 31613 运顺联络巷供水管路压力表接头漏水，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》固定设备 1.6.3 条的规定。 8. 煤柱 1#联络巷 42#、43#风门局部包边损坏，不符合《北徐楼煤矿通风设施管理制度》中风门管理规定。 9. 西翼大巷煤柱工作面运输顺槽带式输送机机头转动部位封闭不严，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。 10. 西翼大巷煤柱工作面运输顺槽防火门管理牌板缺少封堵材料（砖）的规格和数量，不符合《煤矿安全规程》第二百五十八条的规定。 11. 西翼大巷煤柱工作面运输顺槽压风供气阀门间距超过 200m，不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条的规定。 12. 西翼大巷煤柱工作面运输顺槽备用支护材料未挂牌管理，不符合《西翼大巷煤柱采煤工作面规程》中“备用支护材料存放于各顺槽超前之外不少于 30m	责令改正、责令立即排除隐患、责令限 15 日内改正、责令限 7 日内改正	

			的位置，距轨道外沿距离不少于 0.5m，顶板完整无积水的地方，分类码放并挂牌管理”的规定。 13. 西翼大巷煤柱工作面溜头转载点喷雾角度未指向落煤点，不符合《西翼大巷煤柱采煤工作面作业规程》有关规定和《煤矿安全规程》第六百五十二条的规定。 14. 西翼大巷煤柱工作面下面 1#支架接顶不实，不符合《煤矿安全规程》第一百一十四条的规定。 15. 316 轨道巷（里程标 2500m 处），巷道顶板局部开裂离层、3 棵支护锚杆盘未贴紧岩面，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定。 16. 31613 采煤工作面乳化液泵站油脂库存放 3 种油脂，现场配备 2 个提油器，专用提油器数量不足，不符合《31613 采煤工作面作业规程》油脂管理规定。 17. 31613 上轨道顺槽联络巷开门点处顶板离层仪未悬挂日常监测管理牌版，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第（三）项的规定。 18. 31617 运输顺槽 1#隔爆水棚有三处水袋距轨道面高度小于 1.8m，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）第 6.5.2.6 条的规定。 19. 31617 采煤工作面运输顺槽超前支护段，5 棵单体液压支柱活柱镀层表面缺陷、锈蚀斑点总面积超过规定值（5cm²），不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》单体液压支柱 5.2.1 的规定。 20. 31617 采煤工作面上端头 2 棵柱径为 100mm 的单体液压支柱初撑力小于 90kN，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条的规定。		
--	--	--	---	--	--