

峰城区发展和改革委员会 2024 年 1 月 26 日行政执法信息公示表

执法领域：煤矿安全监管

序号	行政执法类型	执法时间	行政执法对象	查出问题	处理结果	备注
2	行政检查	2024 年 1 月 26 日	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿	1. 西翼大巷煤柱工作面刮板输送机机头处 2 棵柱径 100mm 单体液压支柱初撑力低于 90KN，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条的规定。 2. 地面安全监控中心供电线路分接无关负荷，不符合《煤矿安全规程》第四百三十八条的规定。 3. 31618 运输顺槽躲避硐内存放线缆及工器具等杂物，不符合《煤矿安全规程》第九十一条的规定。 4. 《2024 年度灾害预防和处理计划》中缺少爆破事故预防和处理计划，不符合《煤矿安全规程》第十二条的规定。 5. 2024 年 1 月 26 日早班监测监控工对 31617 工作面回风隅角甲烷传感器调校时未携带秒表，不符合矿井《监测监控工安全技术操作规程》有关要求和《煤矿安全规程》第八条的规定。 6. 西翼大巷煤柱下工作面 40#液压支架一处液压管接头漏液，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》采掘设备液压支架 3.4.1 的规定。 7. 西翼大巷煤柱工作面运输顺槽粉尘传感器安装高度大于 2.0m，不符合《综采工作面综合防尘技术规范》（MT/T1188-2020）6.5 的规定（该矿执行该规定和《西翼大巷煤柱工作面作业规程》）中“粉尘传感器距底板 1.5-2.0m，距巷帮不小于 0.5m”的要求。 8. 西翼大巷煤柱采煤工作面（下面），采煤机无机载甲烷断电仪，未悬挂便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第五百零一条的规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）6.2.4。 9. 31618 运输顺槽两帮局部岩石脱落形成网兜，落矸未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定。 10. 31618 上切眼转载点处防尘喷雾个别喷嘴存在堵塞，雾化效果不好，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ 1020-2006）第 4.3.6 条的规定。 11. 31618 上切眼第 107 节、140 节风筒接头处漏风，不符合《31618	责令改正、责令立即排除事故隐患、责令限 7 日内改正、责令限 10 日内改正、当场予以纠正、责令限 3 日内改正、责令限 15 日内改正	

			上切眼掘进工作面作业规程》中“风筒吊挂平直，逢环必挂，风筒接头严密，无破口漏风”的规定。 12. 316配风巷架空乘人装置163#架处一盏照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条的规定。 13. 31613运输顺槽100#调度绞车制动闸侧、松闸时间块不动作，杠杆系统不灵活，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》运输设备9.2.1条要求 14. 31613运输顺槽第二部带式输送机制动装置制动时闸瓦与闸轮上端有间隙，有效接触面积小于60%，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》运输设备5.4.2条要求。 15. 31613上轨道顺槽外乳化泵站配电点134#开关未在配电系统图中绘制，不符合《煤矿安全规程》第四百六十条的规定。 16. 地面变电所35kV室一处照明灯护罩损坏、一处照明灯不亮，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》电气设备1.10条规定。 17. 31617工作面上轨道顺槽沿空留巷与31618运输巷贯通后未构筑防火门墙，不符合《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定。 18. 井下消防材料库水泥存放数量不足（牌板标注为1.5吨，实际0.5吨），未设置防爆铜锤、铜斧，不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条第三项的规定。		
--	--	--	--	--	--